

Matriz:

Pista lateral da Rodovia BR-277, km 113 no sentido Curitiba, n° 640
CAMPO LARGO - PR - Cep 83.608-000, Caixa Postal n° 886
Tel.: (41) 3656-3723

Filial I:

Pista lateral da Rodovia BR-277, Km 589 no sentido Curitiba, n° 81
CASCAVEL - PR - Cep 85.819-250
Tel.: (45) 3097-6433

Filial II:

Rua Roberto Romanelli, 2351, Jardim Riviera,
CAMBÉ - PR - CEP 86.187-015
Tel.: (43) 3154-0400

Filial III:

Rua Doutor, Av. Dr. Jefferson G. Bruno, 1290, Paraíso II
RESENDE - RJ - CEP 27.536-015
Tel.: (24) 3381-8485

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2023- 815

PROPRIETÁRIO: Pm Santo Antonio do Sudoeste CIDADE: STO do Sudoeste
 CNPJ: _____ FONE: _____
 LOCAL DA REVISÃO: Pátio de Máquinas
 RESPONSÁVEL: Valdir

MÁQUINA	MOTOR	MARCA	MODELO	SÉRIE	HORÍMETRO
		XCMG	X5123PDBR	1ANAG00678	1616,5

SOLICITAÇÕES:

Diagnóstico: máquina não funciona a vibração

PROVIDÊNCIAS TOMADAS:

Foi realizada uma análise nos componentes eletrônicos: botão de rearme, rife e solenoide. Não foi constatada falha nesses componentes.

Foi realizado teste no motor de vibração tirando ele fora e religado a função onde foi diagnosticado que a mesma não tinha força para vibrar.

Dia / Mês / Ano	Horas Trabalhadas		Km Inicial	Km Final
<u>05 / 12 / 23</u>	Das : às :	Das : às :		
<u> / / </u>	Das : às :	Das : às :		
<u> / / </u>	Das : às :	Das : às :		

Obs: Foi realizado os testes de pressão na bomba de vibração onde a pressão piloto está com normalidade de 20 bar, na linha de baixa em torno de 100 bar e na linha de alta a pressão na alavanca foi 2 bar, um bujão e substituído o filtro e diagnosticado limpo no óleo da bomba de vibração. Foi informado que a bomba encontra-se com defeito foi informado que a utilização de óleo hidráulico não homologado pode ocasionar o problema na bomba.

Os serviços foram executados de acordo com o relatório

Marcos de S. Silva
Assinatura Operador

05/12/23

Assinatura Proprietário

Marcos de S. Silva
Assinatura Mecânico